
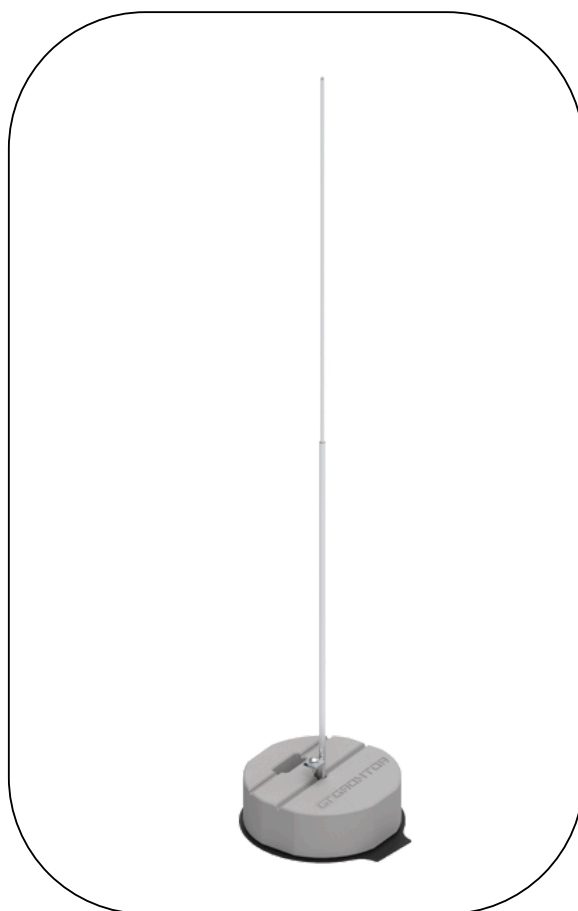


INSTRUKCJA MONTAŻU

MASZT NA POJEDYNCZEJ PODSTAWIE

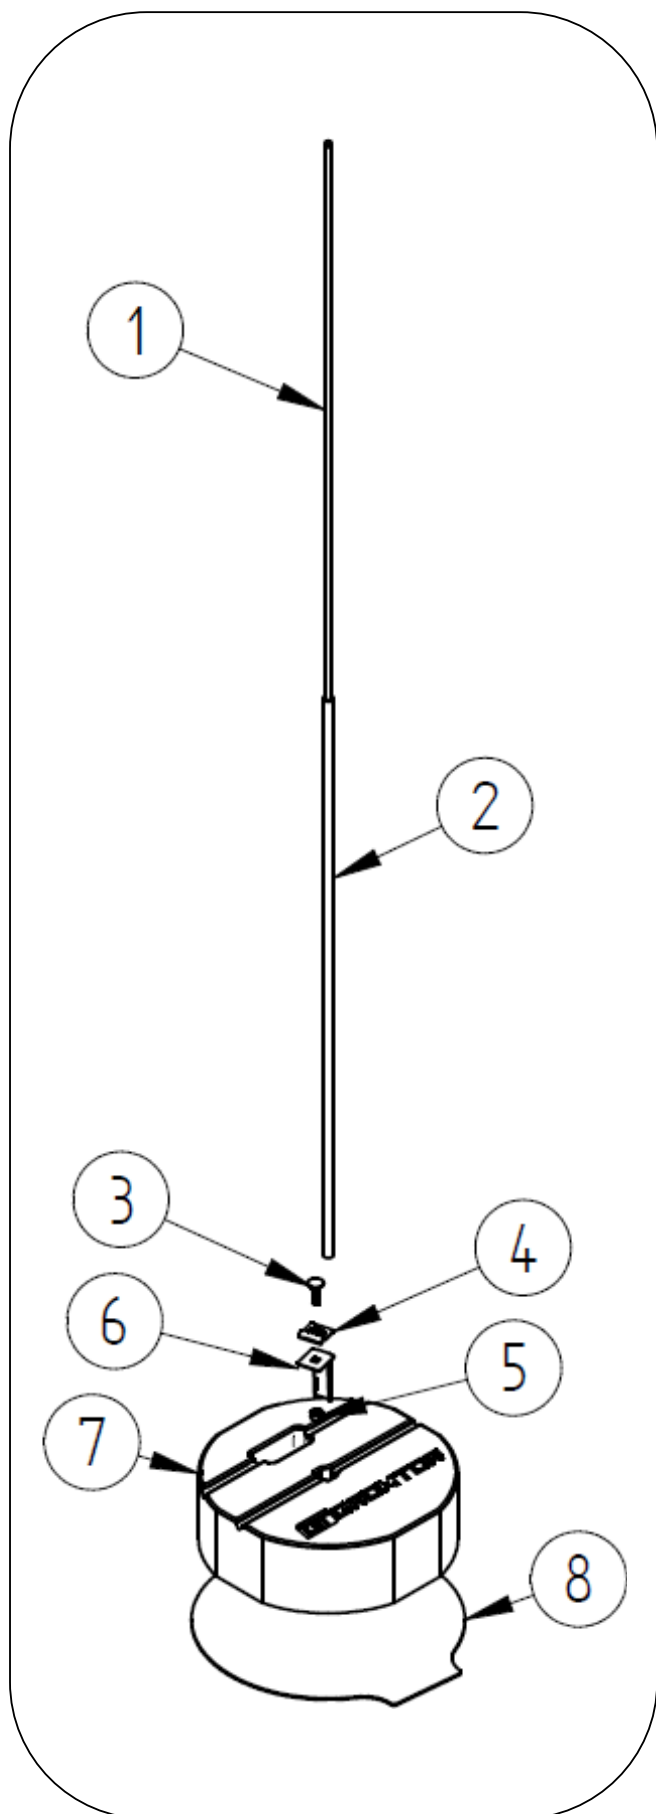

NR	NAZWA	MATERIAŁ	IŁOŚĆ	INDEKS
1	IGLICA Ø10	ALU	1	-
2	IGLICA Ø16	ALU	1	
3	ŚRUBA ZAMKOWA M10x30	INOX	1	515153
4	BLASZKA Z PRZETŁOCZENIEM POD DRUT Ø8-10	STAL OG	1	
5	NAKRĘTKA M10	INOX	1	
6	KLIN	INOX	1	
7	PODSTAWA BETONOWA 25KG	BETON	1	560019
8*	PODKŁADKA POD PODSTAWĘ BETONOWĄ	-	1	500119


*POZA ZESTAWEM

INSTRUKCJA MONTAŻU

MASZT NA POJEDYNCZEJ PODSTAWIE

GT GROMTOR

1

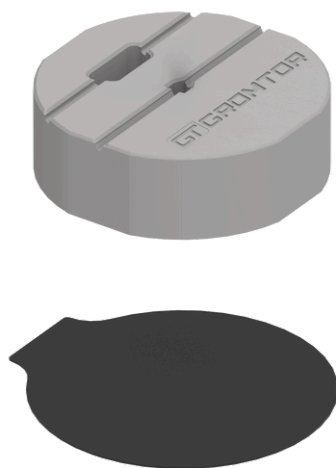

ZALECA SIĘ STOSOWANIE PODKŁADEK POD
PODSTAWY BETONOWE

2



3



UMIEŚCIĆ PRĘT NA GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 5 CM
W OTWORZE PODSTAWY

4




5




ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA POŁOŻENIE PRĘTA
ORAZ KLINA W OTWORZE PODSTAWY!




6

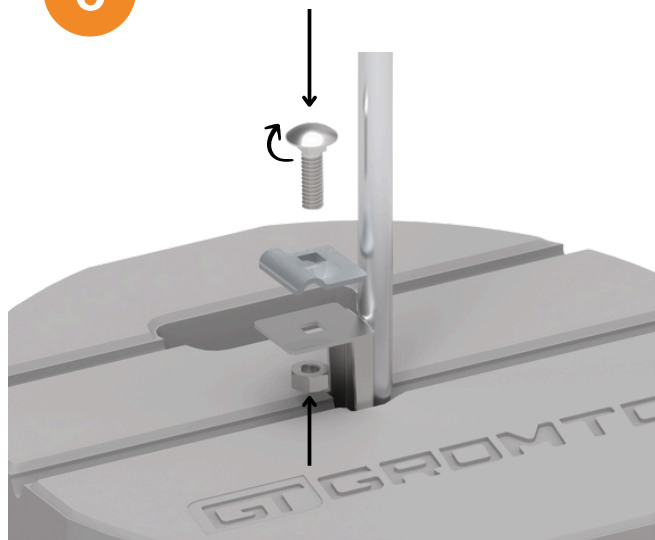

7


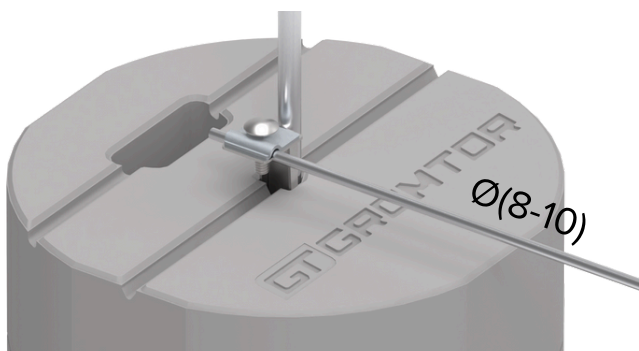


8

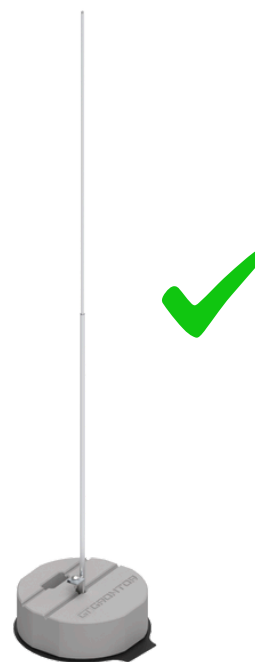

INSTRUKCJA MONTAŻU

MASZT NA PODWÓJNEJ PODSTAWIE

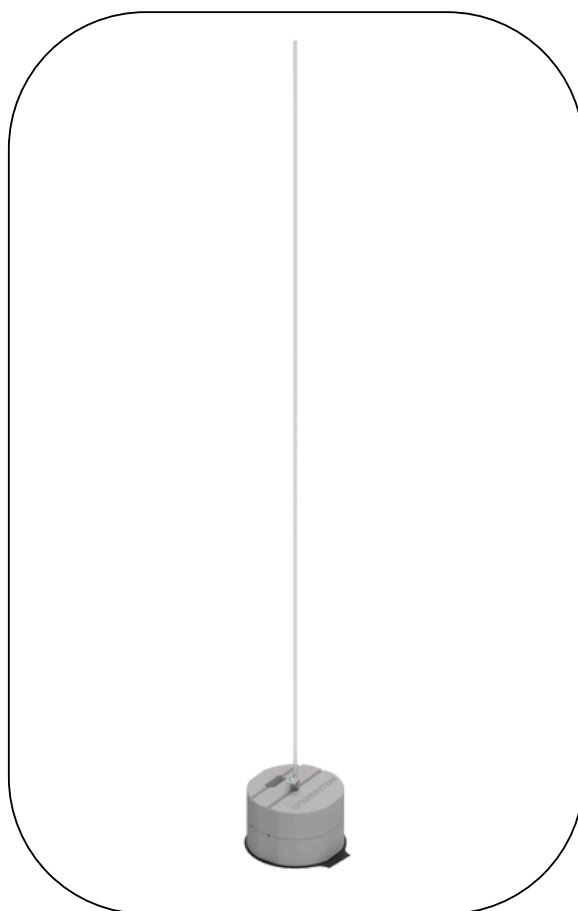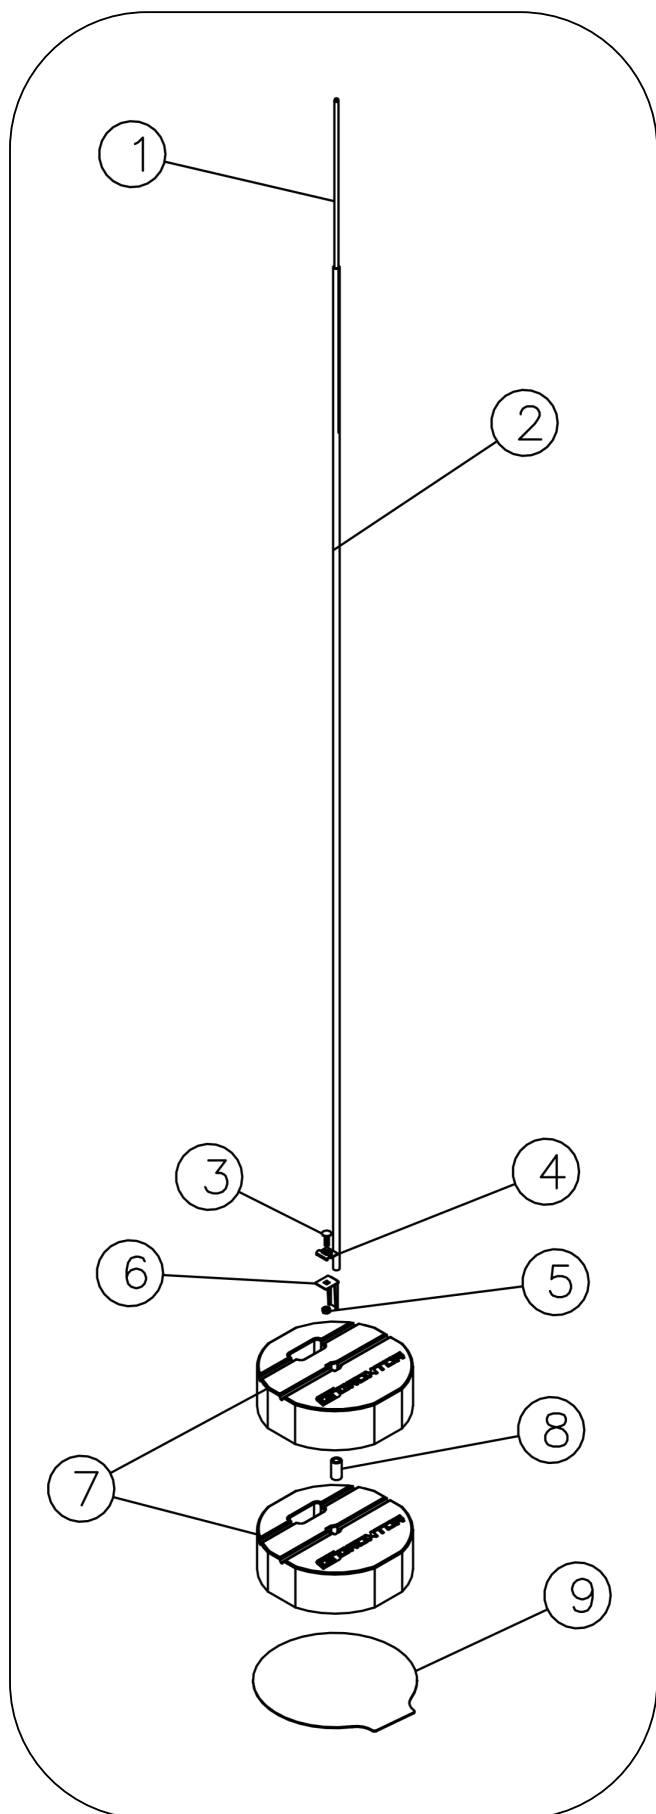

NR	NAZWA	MATERIAŁ	IŁOŚĆ	INDEKS
1	IGLICA Ø10	ALU	1	-
2	IGLICA Ø16	ALU	1	
3	ŚRUBA ZAMKOWA M10x30	INOX	1	515153
4	BLASZKA Z PRZETŁOCZENIEM POD DRUT Ø8-10	STAL OG	1	
5	NAKRĘTKA M10	INOX	1	
6	KLIN	INOX	1	
7	PODSTAWA BETONOWA 25KG	BETON	2	560019
8	TULEJKA Ø16	PL	1	515158
9*	PODKŁADKA POD PODSTAWĘ BETONOWĄ	-	1	500119


*POZA ZESTAWEM

INSTRUKCJA MONTAŻU

MASZT NA PODWÓJNEJ PODSTAWIE

GT GROMTOR

1

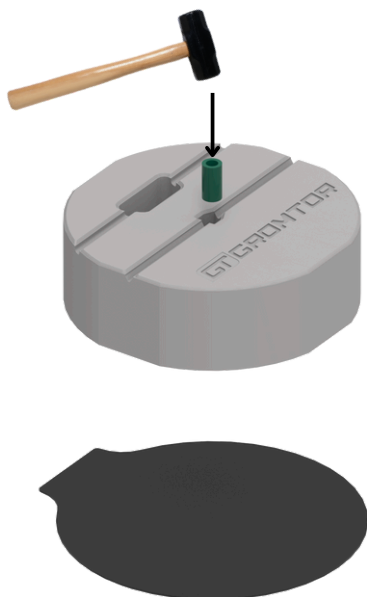


ZALECA SIĘ STOSOWANIE PODKŁADEK POD
PODSTAWY BETONOWE

2



3

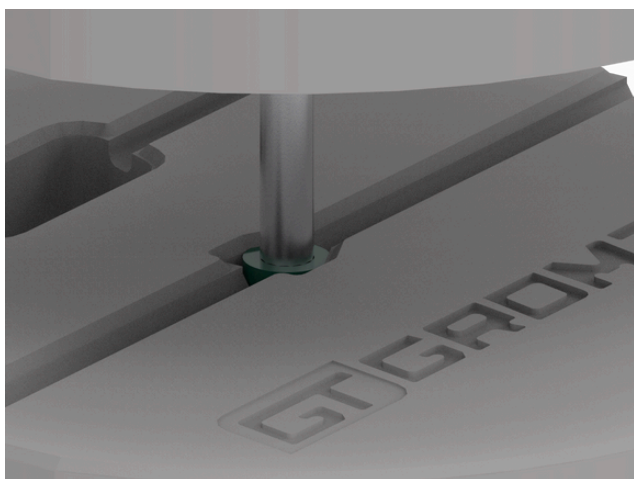

NALEŻY UMIEŚCIĆ PRĘT Ø16 W TULEJCE

4



UŁOŻYĆ PODSTAWY W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE
NP. JAK NA ZDJĘCIU

INSTRUKCJA MONTAŻU

MASZT NA PODWÓJNEJ PODSTAWIE

GT GROMTOR

5




6




ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA POŁOŻENIE PRĘTA
ORAZ KLINA W OTWORZE PODSTAWY!



7


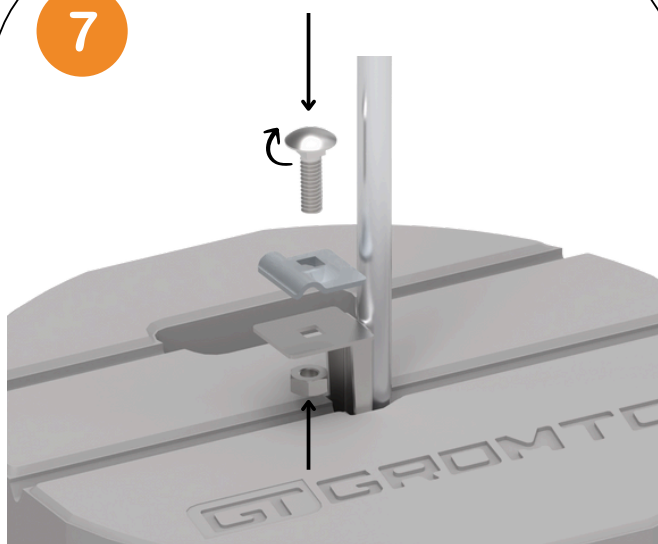


8

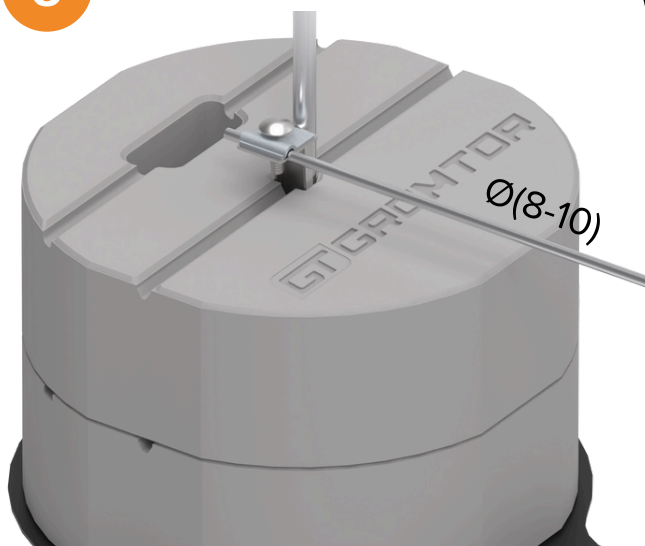

INSTRUKCJA MONTAŻU

MASZT NA TRÓJNOGU NA POJEDYNCZYCH PODSTAWACH

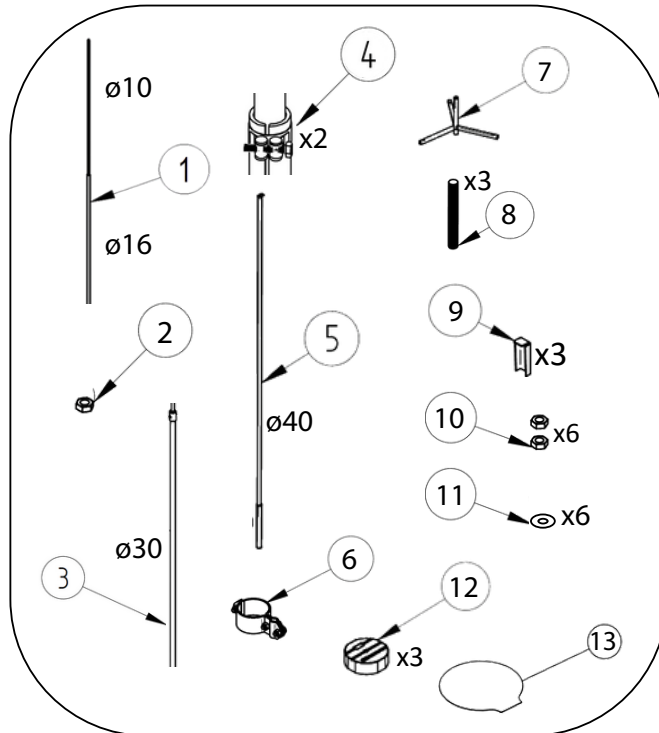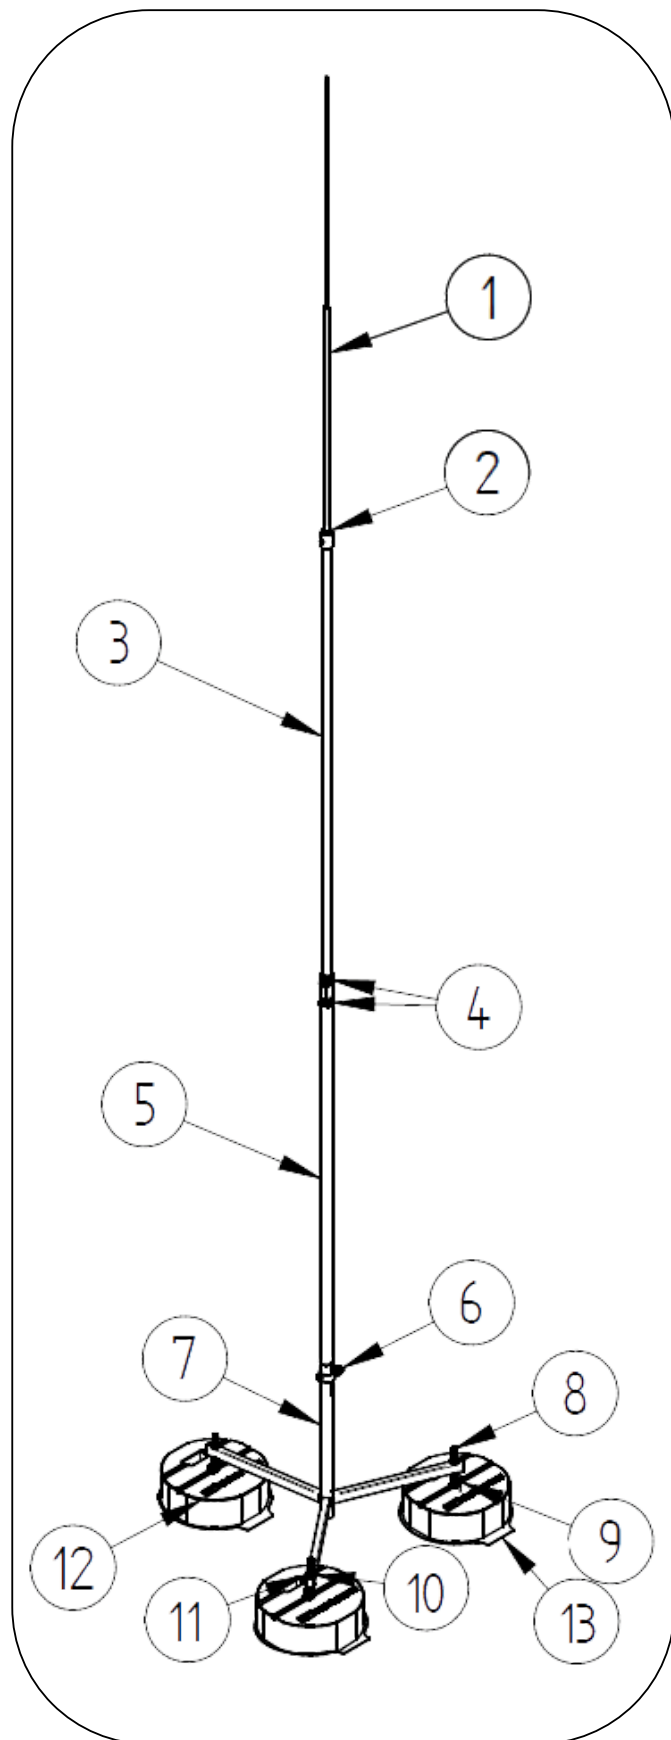

NR	NAZWA	MATERIAŁ	IŁOŚĆ	INDEKS
1	IGLICA Ø10/16	ALU	1	
2	NAKRĘTKA KONTRUJĄCA M16	INOX	1	-
3	RURA Ø30x5	ALU	1	
4	OBEJMA GBS	INOX	2	
5	RURA Ø40x4	ALU	1	
6	PODŁĄCZENIE DRUTU DO MASZTU	STZN	1	
7	TRÓJNÓG	STZN	1	510112
8	PRĘT GWINTOWANY M16	INOX	3	-
9	KLIN	-	3	-
10	NAKRĘTKI M16	INOX	6	-
11	PODKŁADKI M16	INOX	6	-
12	PODSTAWA BETONOWA 25KG	BETON	3	560019
13*	PODKŁADKA POD PODSTAWĘ BETONOWĄ	-	3	500119

*POZA ZESTAWEM

INSTRUKCJA MONTAŻU

MASZT NA PODWÓJNEJ PODSTAWIE

GT GROMTOR

5




6




ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA POŁOŻENIE PRĘTA
ORAZ KLINA W OTWORZE PODSTAWY!



7

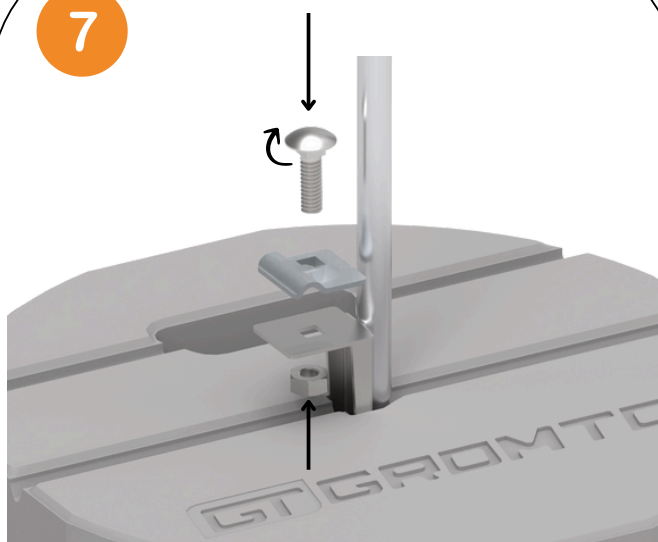

8

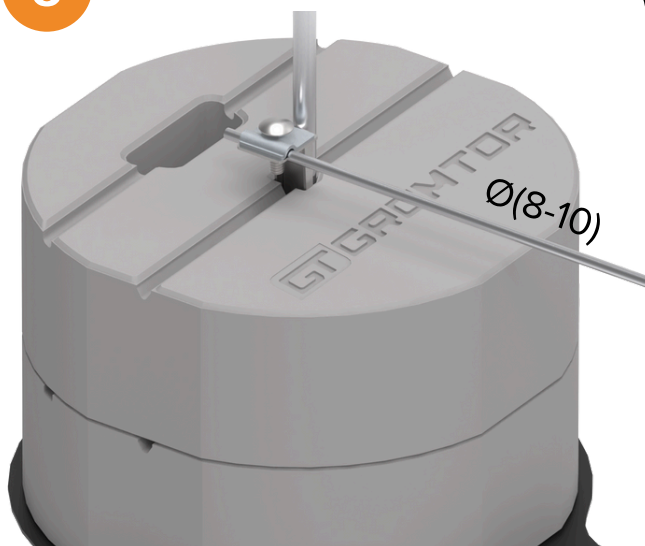


INSTRUKCJA MONTAŻU

MASZT NA TRÓJNOGU NA POJEDYNCZYCH PODSTAWACH




1

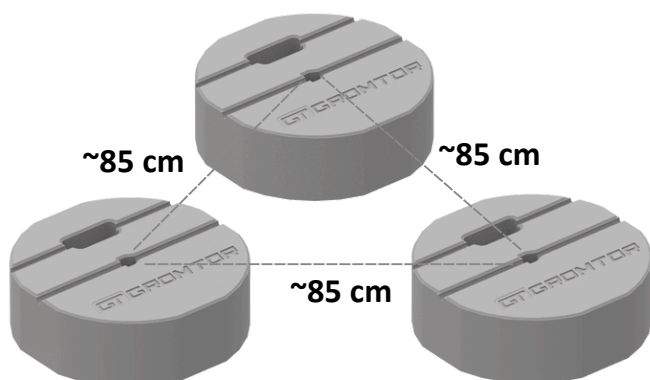

UŁOŻYĆ PODSTAWY W JEDNEJ
PŁASZCZYZNIE NP. JAK NA ZDJĘCIU


2

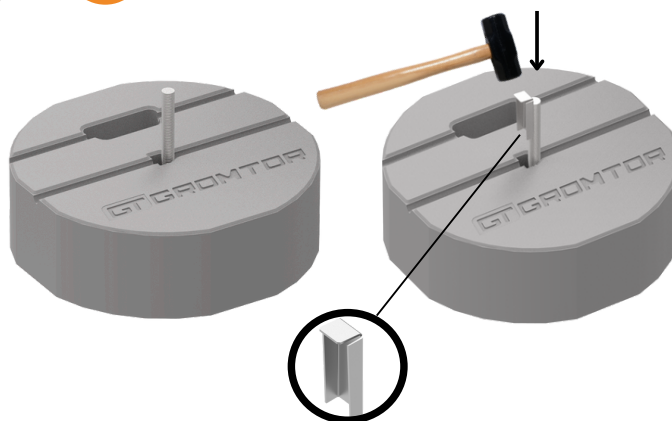

ZWRÓCIĆ UWAGĘ
NA POŁOŻENIE
PRĘTA ORAZ KLINA
W OTWORZE
PODSTAWY!




3

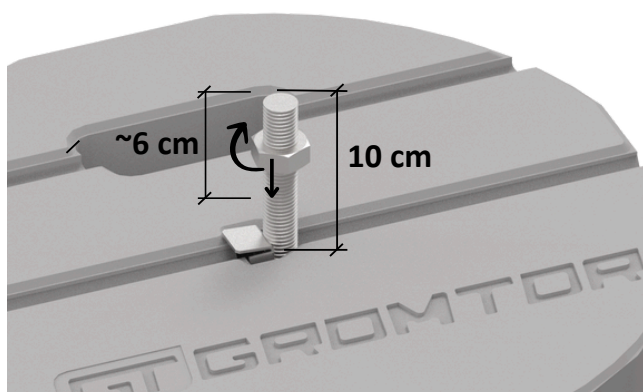

NAKRĘTKĘ WKRĘCIĆ NA OK. 6 CM, PRĘT
GWINTOWANY POWINIEN WYSTAWAĆ NA 10 CM

4

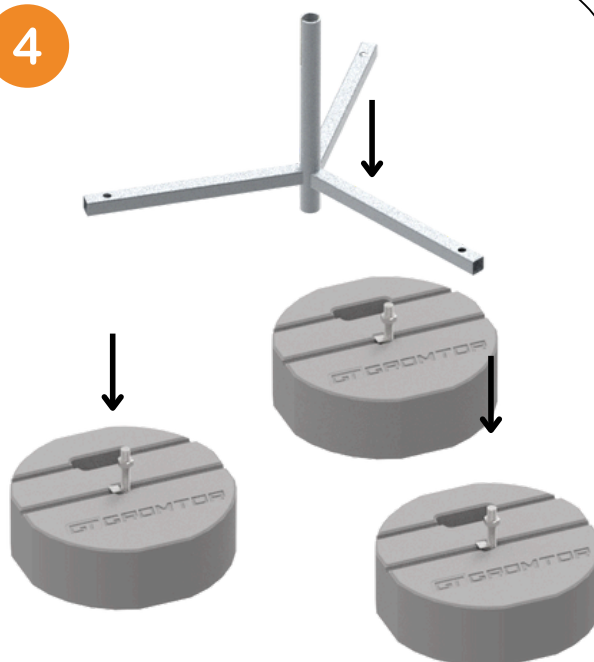

INSTRUKCJA MONTAŻU

MASZT NA TRÓJNOGU NA POJEDYNCZYCH PODSTAWACH




5




POZIOMOWANIE TRÓJNOGU WYKONAJ PRZEZ
REGULACJĘ WYSOKOŚCI NAKRĘTEK M16

6

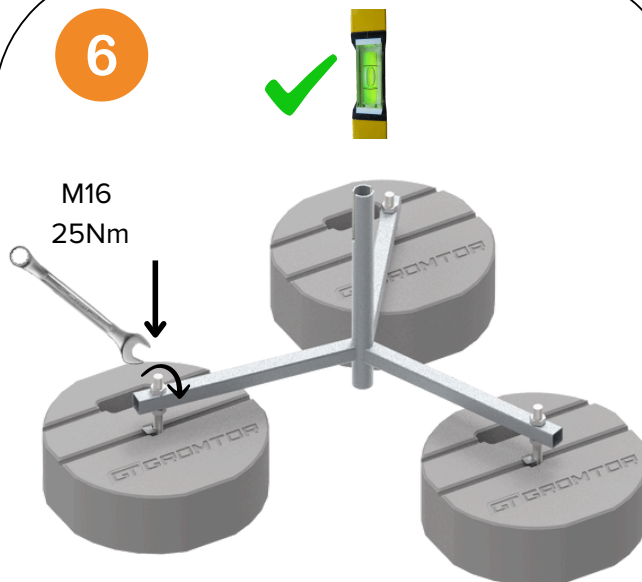

PO PRAWIDŁOWYM WYPOZIOMOWANIU
ZAMONTUJ DODATKOWE NAKRĘTKI

7

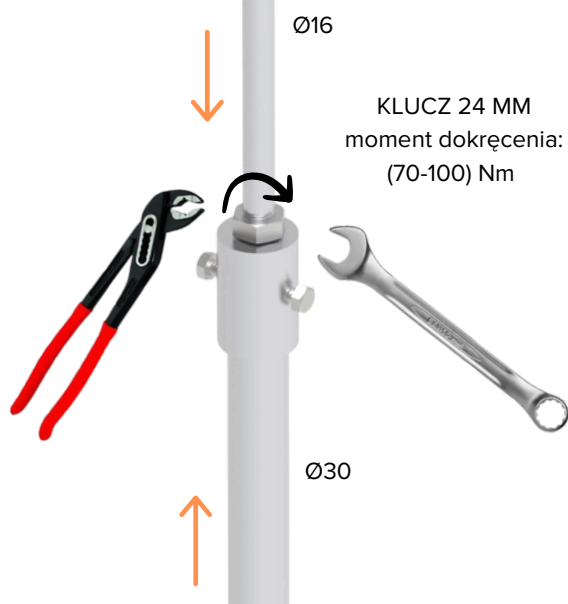

KLUCZ 24 MM
moment dokręcenia:
(70-100) Nm

8




RURĘ Ø40 ŚCISKAMY
GBS ZGODNIE ZE
ZDJĘCIEM NA
NACIĘCIU

INSTRUKCJA MONTAŻU

MASZT NA TRÓJNOGU NA POJEDYNCZYCH PODSTAWACH

GT GROMTOR

9

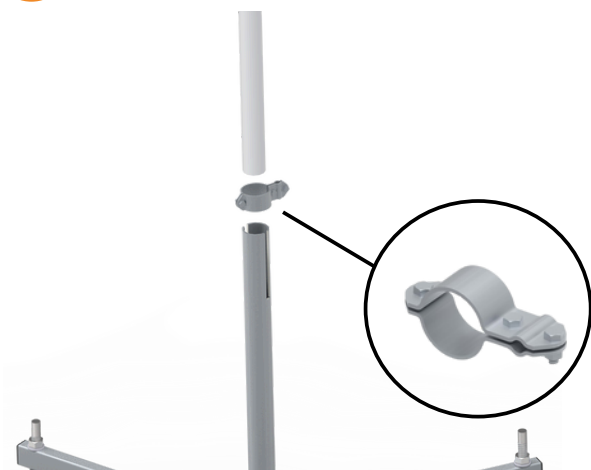

PODŁĄCZENIE DRUTU / POŁĄCZENIE
TRÓJNOGU Z MASZTEM

10



11

